



ПЛАН
мероприятий по устранению предписания №92/1/1 от 17.02.2021 отделения
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по
Железнодорожному району

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении	Предпринятые меры
1	В здании детского сад электропровода шлейфов пожарной сигнализации выполнены из горючих материалов (согасно протокола испытания №12п от 08.02.2021г. по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Не выполнено ввиду отсутствия финансирования	Направлено письмо в районное «Управления образования» о финансировании
2	В помещениях здания образовательной организации подкласса Ф1.1 допускается применение материалов для покрытия полов с более высокой пожарной опасностью. Чем класКМ2, документы не предоставлены (за исключением групп №7, 2, 3, помещений физкультурного и музыкального залов.	Не выполнено ввиду отсутствия финансирования	Направлено письмо в районное «Управления образования» о финансировании
3	Ширина горизонтального участка эвакуационного пути при одностороннем расположении дверей из помещений в коридор менее 1.2м (общий коридор 1 этаж м/д группами №1 и №9, ширина коридора ~1300мм, ширина дверного полотна ~80мм.	Выполнено	Акт и фото прилагается
4	Срок эксплуатации системы противопожарной защиты объекта больше 10лет. Комиссионное техническое обследование не проводилось. Документы не предоставлены (согласно протокола).испытания №11п от 08.02.2021 по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации)	Не выполнено ввиду отсутствия финансирования	Направлено письмо в районное «Управления образования» о финансировании
5	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровня звука не менее чем на 15дБ выше допустимого уровня звука в спальнях помещениях группы №3 2 этаж (уровень звука	Не выполнено ввиду отсутствия финансирования	Направлено письмо в районное «Управления

	<p>постоянного шума -45,2 дБ; уровень постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ 47,3дБ); группа №2 2 этаж; (уровень звука постоянного шума -47,2 дБ; уровень постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ 48,3дБ); группа №4 2этаж (уровень звука постоянного шума -45,2 дБ; уровень постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ 45,7дБ); группа №6 (уровень звука постоянного шума -45,2 дБ; уровень постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ 47,2дБ); группа №8 (уровень звука постоянного шума -46,3 дБ; уровень постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ 57,3дБ); группа №9 1 этаж (уровень звука постоянного шума -45,2 дБ; уровень постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ 47,3дБ); группа №9 (уровень звука постоянного шума -4,2 дБ; 46,2 уровень постоянного шума вместе со всеми сигналами СОУЭ 50,8дБ) согласно протокола испытания №12п 08.02.2021 по измерению шума звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, акту обследования автоматических установок пожарной сигнализации и системы оповещения от 11.01.2021</p>	ия	образования» о финансировании
6	<p>На путях эвакуации допускается монтаж дверей с магнитными замками, препятствующими свободной эвакуации людей. Документы, подтверждающие наличие технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства не предоставлены, при сработке систем противопожарной защиты двери находятся в заблокированном состоянии (согласно протокола испытания №12 п от 08.02.2021 по измерениям уровня звука при сработке систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</p>	Не выполнено ввиду отсутствия финансирования	Направлено письмо в районное «Управления образования» о финансировании
7	<p>Руководитель организации не прошел обучения мерам пожарной безопасности. Документы не предоставлены.</p>	Выполнено	Копия прилагается

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307136

Владелец Тонкова Юлия Владимировна

Действителен с 20.09.2022 по 20.09.2023